

## TOOLS for MR V1.5.0 for Macintosh

---

TOOLS for MR V1.5.0 for Macintosh 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg FW Driver V1.5.0
- Steinberg MR Editor V1.5.0
- Steinberg MR Extension V1.5.0

### 主要的修补和改进

#### V1.2.0 到 V1.5.0

##### Yamaha Steinberg FW Driver

###### V1.1.0 到 V1.5.0

- 解决了在刚刚完成Yamaha Steinberg FW Driver的安装后，可能无法正确显示Yamaha Steinberg FW Driver控制面板的问题。
- 解决了关闭连接到配有PowerPC处理器Macintosh计算机的MR816 CSX/MR816 X的电源时，Yamaha Steinberg FW Driver的CPU负载高的问题。

##### Steinberg MR Editor

###### V1.2.0 到 V1.5.0

- 新增了可以存储到MR Editor的Scene中的以下参数：
  - Solo
  - Digital I/O, External FX
  - Sweet Spot Morphing Ch. Strip
  - External FX Type

##### Steinberg MR Extension

###### V1.2.0 到 V1.5.0

- 修补了Hardware Setup窗口。主要更改如下：
  - 新增了“Master Levels”选项卡。可以在此选项卡中调整模拟输出插孔和数字输出插孔的Master level。
  - 新增了“Settings”选项卡。可以选择用于数字音频信号输入/输出的插孔，或选择要插入Sweet Spot Morphing Channel Strip 效果的通道。
  - 新增了一个功能，以便用户可以在按下[Ctrl]/[command]键的同时，通过单击将决定输出电平音量设置为标称值（0.00dB）。

- 将电平显示更改为“dB”。
- 解决了在按下[Ctrl]/[command]键的同时，通过单击REV-X窗口上的某些参数无法将其设置为适当默认值的问题。
- 解决了在打开Cubase项目文件时，可能无法正确载入某些REV-X参数的问题。
- 解决了在Yamaha Steinberg FW Driver控制面板上的“Sweet Spot Morphing Ch. Strip”中选择“Digital Input”时，MR816 CSX/MR816 X Input Settings窗口中的“+48”/“PAD”指示不能正确显示的问题。
- 解决了从当前MR816 CSX/MR816 X中打开具有不同采样率的项目文件时，可能无法正确调出采样率或“Digital I/O, External FX”设置的问题。
- 解决了在打开Cubase项目文件时，可能无法正确调出MR816 Input Setting窗口中设置的问题。
- 解决了将两台或三台MR816 CSX/MR816 X连接到计算机时，可能会显示不可用音频端口的问题。
- 解决了断开MR816 CSX/MR816 X时，REV-X中的设置可能会重置的问题。将两台或三台MR816 CSX/MR816 X连接到计算机时，可能会发生此问题。
- 解决了Cubase意外关闭时，如果没有重新启动计算机，MR816 CSX/MR816 X与Cubase间的集成功能可能会被禁用的问题。
- 解决了VST预设无法在Sweet Spot Morphing Channel Strip和REV-X专用窗口中显示的问题。
- 解决了将Sweet Spot Morphing Channel Strip用作VST插件时，可能会自动覆盖自动数据的问题。
- 解决了MR816 CSX/MR816 X Input Setting窗口与Sweet Spot Morphing Channel Strip/REV-X的专用窗口间设置值不同的问题。
- 解决了一些其他小问题。

## 旧功能更新

### V1.1.0 到 V1.2.0

- 现已支持 Cubase 5。
- 现已支持 Yamaha n8/n12。

若要删除 Yamaha Steinberg FW Driver，请从启动盘中删除下列文件以及在 MR816

CSX/MR816 X 入门指南文件“卸载软件”部分中所述的文件。

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

FW\_10000D.tiff

FW\_10000E.tiff

- 配置 Intel 处理器的 Macintosh 计算机的系统要求已变更为 Mac OS X 10.4.9 或更高版本。如果使用 Mac OS X 10.4.8 或较早版本，请升级到 Mac OS X 10.4.9 或更高版本。

每个程序的其它主要修补和改进在下面进行了说明。

### **Yamaha Steinberg FW Driver**

V1.0.0 到 V1.1.0

- 现已支持使用4 GB或更大内存的配置Intel处理器的Macintosh计算机。
- 解决了当连接或断开多台MR816 CSX/MR816 X时在Yamaha Steinberg FW Driver的Control Panel中无法正确显示设备信息的问题。

### **Steinberg MR Editor**

V1.1.0 到 V1.2.0

- 解决了一些小问题。

### **Steinberg MR Extension**

V1.1.0 到 V1.2.0

- 解决了当Sweet Spot Morphing Channel Strip（以下称“Channel Strip”）窗口最小化时，如果在VST Connection窗口中选择“Presets”设置会造成Cubase意外退出的问题。
- 解决了在Channel Strip专用窗口中操作MORPH旋钮的同时多功能编码器旋钮指定了“MORPH”功能时会造成Cubase意外退出的问题。
- 解决了在回放项目文件过程中更改“Digital I/O, External FX”的设置，Cubase可能无法产生声音的问题。
- 解决了在MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup窗口中耳机插口1/2的监听源可能会通过更改“Digital I/O, External FX”设置后复位的问题。
- 解决了打开具有不同采样率或“Digital I/O, External FX”设置的项目文件时MR816 CSX/MR816 X输入设置可能无法正确显示的问题。

- 解决了即使选择了不同的新项目文件，被指定为耳机插口1/2信号输出的总线无法被正确调出的问题。
- 解决了更改VST Connection窗口中的总线可能无法应用到MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup窗口中耳机插口1/2的监听源设置的问题。
- 解决了在VST Connection窗口中选择“Presets”设置时可能无法显示MR816 CSX/MR816 X Input Settings窗口的问题。
- 解决了即使在VST Connection中设置了输出总线，也可能无法显示MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup窗口中控制REV-X返回量旋钮的问题。
- 解决了MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup窗口中混响类型可能无法更改的问题。
- 解决了MR816 CSX/MR816 X和Cubase之间的链接功能可能无法正确根据MR816 CSX/MR816 X和兼容Yamaha Steinberg FW Driver的设备（如Yamaha MOTIF XS）以菊花链连接到计算机的顺序正确运行的问题。
- 解决了当MR816 CSX/MR816 X Input Settings窗口和REV-X/Channel Strip专用窗口中相同参数通过键盘快捷键初始化时（按住 [Ctrl] 键并单击相应参数）导致其之间设置值不同的问题。
- 解决了将某个音轨的监听按钮设为打开并且在Direct Monitoring打开时回放项目文件时声音可能会暂时切削的问题。
- 解决了一些其他小问题。

## **V1.0.0 到 V1.1.0**

### **Steinberg MR Editor**

#### **V1.0.0 到 V1.1.0**

- 更改了规格，“Morph”参数和“Sweet Spot Data”以通道控制条效果的 VST 预设数据保存。
- 更改了规格，输出通道必须通过“Headphone Setting”来选择。
- 更改了规格，这样在 REV-X 窗口中的滑块上单击鼠标时将显示参数值。
- 解决了一些其他小问题。

## **Steinberg MR Extension**

V1.0.0 到 V1.1.0

- 增加了用于 **Cubase** 的一些集成功能。

# 有关详细信息，请参阅相同文件夹中的 **MR816 CSX/MR816 X** 使用说明书（PDF）。