

TOOLS for MR V1.2.0 for Macintosh

TOOLS for MR V1.2.0 for Macintosh 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg FW Driver V1.1.0
- Steinberg MR Editor V1.2.0
- Steinberg MR816 Extension V1.2.0

主要的修补和改进

V1.1.0 到 V1.2.0

- 现已支持 Cubase 5。
- 现已支持 Yamaha n8/n12。

若要删除 Yamaha Steinberg FW Driver，请从启动盘中删除下列文件以及在 MR816 CSX/MR816 X 入门指南文件“卸载软件”部分中所述的文件。

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

FW_10000D.tiff

FW_10000E.tiff

- 配置 Intel 处理器的 Macintosh 计算机的系统要求已变更为 Mac OS X 10.4.9 或更高版本。如果使用 Mac OS X 10.4.8 或较早版本，请升级到 Mac OS X 10.4.9 或更高版本。

每个程序的其它主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.0.0 到 V1.1.0

- 现已支持使用4 GB或更大内存的配置Intel处理器的Macintosh计算机。
- 解决了当连接或断开多台MR816 CSX/MR816 X时在Yamaha Steinberg FW Driver的Control Panel中无法正确显示设备信息的问题。

Steinberg MR Editor

V1.1.0 到 V1.2.0

- 解决了一些小问题。

V1.0.0 到 V1.1.0

- 更改了规格，“Morph”参数和“Sweet Spot Data”以通道控制条效果的 VST 预设数据保存。
- 更改了规格，输出通道必须通过“Headphone Setting”来选择。
- 更改了规格，这样在 REV-X 窗口中的滑块上单击鼠标时将显示参数值。
- 解决了一些其他小问题。

Steinberg MR816 Extension

V1.1.0 到 V1.2.0

- 解决了当Sweet Spot Morphing Channel Strip（以下称“Channel Strip”）窗口最小化时，如果在VST Connection窗口中选择“Presets”设置会造成Cubase意外退出的问题。
- 解决了在Channel Strip专用窗口中操作MORPH旋钮的同时多功能编码器旋钮指定了“MORPH”功能时会造成Cubase意外退出的问题。
- 解决了在回放项目文件过程中更改“Digital I/O, External FX”的设置，Cubase可能无法产生声音的问题。
- 解决了在MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup窗口中耳机插口1/2的监听源可能会通过更改“Digital I/O, External FX”设置后复位的问题。
- 解决了打开具有不同采样率或“Digital I/O, External FX”设置的项目文件时MR816 CSX/MR816 X输入设置可能无法正确显示的问题。
- 解决了即使选择了不同的新项目文件，被指定为耳机插口1/2信号输出的总线无法被正确调出的问题。
- 解决了更改VST Connection窗口中的总线可能无法应用到MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup窗口中耳机插口1/2的监听源设置的问题。
- 解决了在VST Connection窗口中选择“Presets”设置时可能无法显示MR816 CSX/MR816 X Input Settings窗口的问题。
- 解决了即使在VST Connection中设置了输出总线，也可能无法显示MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup窗口中控制REV-X返回量旋钮的问题。
- 解决了MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup窗口中混响类型可能无法更改的问题。
- 解决了MR816 CSX/MR816 X和Cubase之间的链接功能可能无法正确根据MR816 CSX/MR816 X和兼容Yamaha Steinberg FW Driver的设备（如Yamaha MOTIF XS）以菊花链连接到计算机的顺序正确运行的问题。
- 解决了当MR816 CSX/MR816 X Input Settings窗口和REV-X/Channel Strip专用窗口中相同参数通过键盘快捷键初始化时（按住 [Ctrl] 键并单击相应参数）导致其之间设置值不同的问题。
- 解决了将某个音轨的监听按钮设为打开并且在Direct Monitoring打开时回放项目文件时声音可能会暂时切削的问题。
- 解决了一些其他小问题。

V1.0.0 到 V1.1.0

- 增加了用于 Cubase 的一些集成功能。

有关详细信息，请参阅相同文件夹中的 MR816 CSX/MR816 X 使用说明书（PDF）。

本发行说明中所使用的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2009 Yamaha Corporation 保留所有权利。